

Läggings-
anvisning

Square

December 2012



Square

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja eller likande skall tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dylikt kan ge missfärgningar.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong **ej överskrida 85 % RF** mätt enligt aktuell utgåva av HusAMA. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högttemperaturrör i golv och liknande. Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår.

Eventuell golvvärme skall dimensioneras så att golvet ytttemperatur ej vid något tillfälle överstiger 27°C.

Beträffande val av lim vid olika underlag/ytmaterial hänvisar vi till aktuell utgåva av GBR's limrekommendationer.

Hantering/lagring

Före montering måste material, lim och underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst 18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %.

Kartonger med plattor får ej staplas mer än fem st. i höjd. Se till att kartongerna ligger plant och parallellt.

Förberedelser

Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.

Vid spackling skall golvavjämning uppfylla krav enligt aktuell HusAMA. **OBS!** Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på underlaget.

Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit- och märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s.k. migration.

Läggning

Montering skall ske i rumstemperatur, lägst +18°C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60 %.

Eventuell golvvärme skall stängas av minst 48 timmar före läggning och hållas avstängd i 48 timmar efteråt.

Var aktsam på golvtemperaturen vid läggning på starkt solbelysta ytor. Extrema temperaturer kan ge problem vid limning och orsaka dimensionsförändringar hos materialet.

Vid läggning av sammanhängande ytor i samma färg skall plattor från samma batch användas och kartongerna skall användas i nummerordning.


Vid läggning av större sammanhängande ytor kan större svackor eller andra ojämnheter i golvet orsaka

s.k. tandning mellan plattor/strips. Denna tandning beror inte på måttfel i produkten.

Planera läggningen noga och markera hjälplinjer med blyerts. **OBS!** Säkerställ innan den första raden av plattor läggs:

- Att kapade plattor intill väggar är minst 10 cm breda
- Att kapade plattor vid dörröppningar och hörn har minst en halv plattas bredd.

Normalt läggs plattor i schackmönster, d.v.s. varannan platta vriden 90°, se skiss nedan:

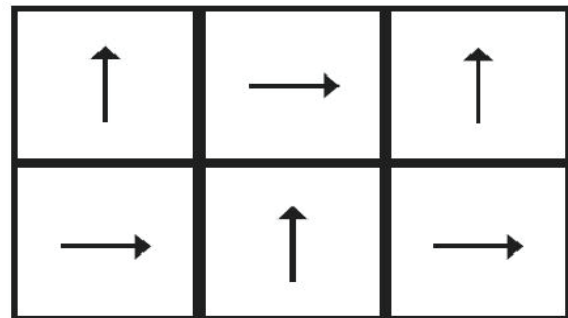

På många produkter finns det på baksidan tryckta ellerpräglade pilar som anger riktningen.

Produkten hellimmas med s.k. golv & vägglim eller för produkten anpassat lim (se Branschrekommendationer för limning från GBR) Se leverantörens anvisningar beträffande limmängd, öppettider etc.

Fastgnidning är viktigt. Komplettera med eftervältning, vältning korsvis ger ett bättre slutresultat.

Installera aldrig material som du misstänker är felaktigt/defekt.

Svetsning

Produkten kan trådsvetsas - kontrollera med beställaren om detta skall göras.

Fogar skall fräsas eller fasas före svetsning. Fräsning/fasning får inte göras djupare än maximalt 2/3 av mattans tjocklek.

OBS! Vid produkter med skumbaksida får inte fräsning/fasning göras djupare än max 1,0 mm eller ner till skumskiktet. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit, fräs/fasa aldrig ner i produktens skumskikt.

För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke med smalt utblås.

Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utförs i två omgångar, grov- respektive finskärning. Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.

För bästa resultat bör svetsning ej ske förrän limmet har bundit, vanligen 24-48 timmar efter läggning. Innan du börjar svetsa, prova gärna på en spillbit för att anpassa värmen till svetshastigheten.

Kontroll

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inte några släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen.

Eventuellt kvarvarande limrester avlägsnas med limtvätt eller annan av limtillverkaren rekommenderad produkt. Medlet får inte anbringas flödigt eftersom det vid produkter som ej svetsats kan tränga ned i fogarna och skada limförbandet.

Tänk på att!

Vänta minst 24 timmar innan golvet tas i bruk. Det nylagda golvet är extra känsligt för höga punktlaster (möbelben, hyllor etc.) de första dagarna innan limmet har bundit. Höga belastningar under denna tid kan ge bestående intrycksmärken.

Skötselråd

OBS! Man bör vid våtstädning av installationer som ej svetsats vara uppmärksam på att vatten som tränger ned i fogarna kan påverka limfogens hållfasthet.

Särskilda skötselråd finns på www.tarkett.se

Information

DANMARK Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com